

Malsta kyrka

Antikvarisk kontroll vid omläggning av spåntak, Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2011:14





Malsta

Antikvarisk kontroll vid omläggning av spåntak, Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland

Omslagsfoto: Malsta kyrkas norra takfall samt sakristia efter byte av takspån.

Bilder: Stockholms läns museum, Lisa Sundström, bild nr: lp20110362-lp20110366

Lisa Sundström
Rapport 2011:14

Rapporten finns i PDF-format på adressen
www.stockholmslansmuseum.se



Sickla Industriväg 5B, 131 54 Nacka
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72
Webb: stockholmslansmuseum.se

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Nacka 2011

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	7
Administrativa uppgifter	7
Utförda åtgärder.....	7
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	10

Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetet har bestått i omläggning av spåntak på Malsta kyrkas norra långhustak samt sakristians tak.

Administrativa uppgifter

Objekt: Malsta kyrka

Socken: Malsta

Kommun: Norrtälje

Landskap: Uppland

Länsstyrelsens beslut: 433-09-63400

Byggherre/beställare: Svenska kyrkan i Norrtälje-Malsta församling

Bygglédare/arkitekt: -

Konsulter: -

Entreprenörer: Hälsinge Takspån AB

Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum, Lisa Sundström

Byggnadstid: mars-april 2011

Antikvarisk slutbesiktning: 3 maj 2011

Utförda åtgärder

Spånen på långhusets norra takfall samt sakristian har ersatts med nya.

De befintliga spånen utgjordes av sågade spån med fasad nedre kant med måtten 45 cm långa, 10 cm breda och 2 cm tjocka i nedre kanten.

Nya spån lades av spjälkade tjärdoppade spån ur senvuxen furu med måtten 45 cm långa, 70-130 mm breda och 2,5 cm tjocka med fasad nedre kant. Spånen spikades med rostfri syrafast spik.

3,5 m² underlagspanel bedömdes vara i så dåligt skick att det behövde bytas. I övrigt var underlagspanelen i gott skick.

Ny kopparplåt monterades i rännदार i anslutning till sakristian.

Spånen tjärades därefter med ren dalbränd tjära levererad av FC Sweden AB.



Leverans av nya spjälkade tjärdoppade furuspån.



Omläggning av takspån.



Ny rännal av kopparplåt i anslutning till sakristian.



Nya takspån lades med fasad nedre kant som tidigare.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetena är väl utförda och i enlighet med länsstyrelsens tillståndsbeslut.